



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
 ИНФРАСТРУКТУРЕ
 СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
 ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ
 број: 363- 344-105 / 2018-18
 датум: 21. мај 2018. године
 Рашки управни округ
 Краљево Трг Јована Сарића 1/3

ЗАПИСНИК

О извршеном инспекцијском прегледу дана 17.-ог маја 2018. године друмско-пешачког моста преко реке Дрине, на државном путу IIa реда-регионалном путу бр. 171 којим управља ЈП "Путеви Србије" из Београда.

Предмет инспекцијског надзора: Преглед стања и одржавања друмско-пешачког моста преко реке Дрине на државном путу бр. 171 у Бајиној Башти

Надзор извршио: 1. [REDACTED], д.и.г републички инспектор за државне путеве, МГСИ Р. Србије, бр. сл. легитимације 18-027

2. Марко Саковић, д.и.г републички инспектор за државне путеве, МГСИ Р. Србије, бр. сл. легитимације 18-26

Надзор извршен код регистрованог субјекта: Управљач пута је ЈП"Путеви Србије"из Београда, Булевар Краља Александра 282, ПИБ 1041260456; Матични бр. 20132248; Заступник: [REDACTED] д.и.г., директор, ЈМБГ [REDACTED]

Процењени и утврђени ризик: високи ризик

Начин покретања надзора: према службеној дужности

Инспекцијском надзору присуствовали: Марјановић Радосав, д.и.г надзорни орган ЈП "Путеви Србије" из Београда,

Налог за инспекцијски надзор: Издат од стране Саше Драгановића, диг; начелника одељења инспекције за државне путеве МГСИ; бр. налога 920-363-344-001/2018-18/327 од 14. 05. 2018.

Инспекцијски надзор је извршен на основу овлашћења из члана 26. Закона о државној управи ("Службени гласник РС, бр. 79/05) и члана 89. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)

Обиласком и прегледом моста утврђено је следеће стање:

1. Мост се састоји из три поља распона ца. 28.0+84.0+28.0м, док је укупна дужина моста 140.0м; Мост је од челичне конструкције у закованој изради. Време градње моста је 1924-1928 год. Главни подужни носачи су заковани решеткастси носачи са секундарном испуном и са вутама у зони средњих ослонаца. Статички систем главне решетке је греда са два обострана препуста, непокретни ослонац је на стубу C2, а покретни ослонац на стубу C3. На обалним стубовима C1 и C4 се осланјају подужни носачи. Главну распонску конструкцију чине још попречни носачи у закованој изради који се осланјају на решетке, подужни челични носачи у закованој изради на које се осланја "зорес" гвожђе, доњи спрег за ветар у равни доњег појаса решетке, горњи спрег за ветар у равни горњег појаса решетке и портали изнад средњих ослонаца. Коловозна конструкција је насып од дробљеног каменог материјала изнад "зорес" гвожђа, која се завршава са асфалтним коловозним застором.

2. Ширина коловозне конструкције је 7.70м, а ширина обострано издигнуте пешачке стазе је 0.85м. Кретање пешака мостом је небезбедно, јер је она заузета дијагоналном и вертикалном испуном главних решетки па се пешаци крећу коловозом. Пешачке стазе су од АБ плоча са асфалтним застором

3. Коловозни асфалтни застор је солидан и без већих и тежих оштећења, делимично са прслинама и пукотинама

4 . Обални опорци су АБ обложени каменом са крилним паралелним зидовима. Нема тежих и већих оштећења, а приметне су испране фуге, а на чеоном зиду су примећене пукотине. Због продора воде, блата лежишна греда је затрпана наносом

5 . Међустубови у реци су АБ обложени каменом. Међустубови су без већих и значајнијих оштећења, али се примећује да је облога лежишних греда испрскала и дотрајала.

6 . Прегледом челичне конструкције моста констатована су следећа оштећења:

- Подужни носачи са заковицама су делимично до потпуно кородирани и без анткорозионе заштите. Попречна укручења су захваћена озбиљном корозијом која се љуспа
- Попречни носачи са заковицама су делимично до потпуно кородирани и без анткорозионе заштите.
- Главна решетка изнад равни коловозне конструкције је су делимично до потпуно кородирала и без анткорозионе заштите, али нема видљивих тежих и већих осталих оштећења. Доњи појас решетке, дијагонална, вертикална и секундарна испуна испод нивоа коловозне конструкције је изложена разорном деловању воде, леда, соли, мраза, ризле па да је ту корозија дубока и интезивна, голим оком се види редукција попречног пресека штапова, деформација лимова, љуспање и распадање, а поједине заковице у везама често недостају или су деформисане. Станје указује на смањену носивост пресека поједињих штапова и њихових веза које угрожавају носивост моста и безбедност саобраћаја на њему.
- "Зорес" гвожђе је потпуно кородирало и до те мере изложено дубинској корозији тако да је угрожена коловозна конструкција која на одређеним местима "цури".
- Прегледом порталних рамова и горњег спрега за ветар се констатује да су делимично до потпуно кородирани и без анткорозионе заштите. Станје заковица је без већих и тежих оштећења
- Прегледом доњег спрга за ветар се констатује да су потпуно кородирани и изложени дубокој и интензивној корозији са редукцијом пресека штапова и љуспањем.
- Покретни и непокретни ослонац решетака на речним стубовима су у солидном станју, али изложени површинској корозији
- Лежишта подужних носача на обалним стубовима су запушњени блатом и изложени дубинској корозији, а поједини и фази распадања.

7 . Нивелета моста је са подужним падом према Бајиној Башти, а попречни пад моста и коловоза није дефинисан. Коначно одводњавање површине коловоза је са четири сливника који су запушнени и не функционишу.

8 . Приступна саобраћајница из правца Бајине Баште је у дужини од 100м, са јако узаним коловозом без адекватне ширине банкина. Пут је у високом насыпу, а ширина коловоза је око 5.0м. Испред моста на удаљености око 30м се налази оштра и непрегледна кривина малог радијуса, тако да се ова саобраћајница може оквалификовати као опасно место где је угрожено нормално и безбедно одвијање саобраћаја. Ширина коловоза је таква да није могуће безбедно мимоилажење два теретна возила, а у кривини теретног и путничког возила. На приступној саобраћајници постоји расвета, али је неопходно раскресивање дрвећа које угрожава саобраћајни профил пута и расвету. На банкини саобраћајнице је висока трава.

9 . Према елаборату о станју моста из 2017. који је урадио "Про-инжењеринг" д.о.о из Београда дат је закључак на основу квалитативног прегледа моста да су уочена оштећења и недостаци који битно утичу на носивост, трајност и функционалност моста. Нерационално је санирати сва уочена оштећења ради довођења моста у првобитно станје, а није могуће ојачати мост да прихвати оптерећење од саобраћаја према тренутно важећим прописима". Предлаже се само изградња нове савремене конструкције пројектоване према важећим прописима.

10 . Према том елаборату не постоје процене, рачунски или емпиријски дате о томе колико је смањена носивост моста и у којој мери је мост могуће даље користити за саобраћај. Очигледно је само да је смањена носивост и да је угрожено безбедно одвијање саобраћаја. Нису вршена испитивања конструкције или дати квантитативни подаци о могућности даље експлоатације конструкције. Након извршеног ванредног прегледа нису уследиле никакве даље конкретне мере, а постоји оправдана могућност израда пројекта техничког регулисања саобраћаја којим би се редуковало корисно саобраћајно оптерећење на мосту до градње новог моста. Санација челичне конструкције, обзиром на њено станје и оштећења, технички није изводљиво или је економски неоправдано.

11 . Станје моста и поједињих његових елемената, а посебно Главне решетке и њених поједињих делова и коловозне конструкције (зорес профила) указује на висок степен амортизације и оштећења која знатно негативно утичу на носивост и стабилност како

поједињих елемената тако и моста у целини. Безбедно кретање пешака мостом је немогуће, па је хитно неопходно предузети мере из оквира законских обавеза управљача пута: хитан ванредни технички преглед и израду извештаја о стању носивости и употребљивости, који ће садржати конкретне мере са предлогом о начину даље експлоатације објекта.

Прегледом се може констатовати да уочено стање угрожава безбедно одвијање саобраћаја на државном путу и да постоје незаконитости, односно да стање пута није у складу са чланом 15. Закона о јавним путевима.

Према члану 15. Закона о јавним путевима "Управљач пута је дужан да обезбеди трајно и непрекидно и квалитетно одржавање државног пута и да се обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на државном путу."

На основу извршеног инспекцијског прегледа и стања констатованог записником Републички инспектори за државне путеве Наређују ЈП "Путеви Србије" из Београда као управљачу пута да одмах:

1. Преко овлашћене и лиценциране организације изврши ванредни преглед моста и извештај о прегледу са предлогом мера и услова за даљу експлоатацију објекта доставити инспекцији за државне путеве. Рок: 30 дана
2. За деоницу државног пута из правца Бајине Баште извршити: 1) раскресивање дрвећа у саобраћајном профилу, кошење траве на банкинама и шкарпи; 2) допуну вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме: постављање "табле за усмеравање" III-63.1 и III-64.1 у кривини, постављање одбојне заштитне ограде са обе стране насила и постављање сигнализације са обе стране деонице, "ограничења брзине" II-30 (30) и "сужење пута" I-5 са допунском таблом IV-2 (200m). Рок: 10 дана

Инспектор за државне путеве донеће потребна решења и предузеће друге мере у складу са законским прописима уколико недостаци благовремено не буду отклоњени.

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 8 (осам) дана од дана истицања рока датог записником. Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе изпуњене.

Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема овог записника.

Записник је прочитан и на исти од стране присутних нису стављене примедбе. Записник садржи укупно 3 (три) стране. У прилогу су фотографије са лица места.

Записник је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се по један уручује: ЈП "Путеви Србије" из Београда и надзорном органу, МГСИ, Инспектору за државне путеве и архиви.

У Краљеву, 21. маја 2018. године у 12⁰⁰.

присутни:

Републички инспектори за државне
путеве

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]